



Paso 1: Resalte la Inspección que le interese y haga clic en **Ver Matriz** en la esquina superior derecha de la pantalla.

Página de bienvenida Trabajo de inspección activo-Engineering

Nueva inspección Vista Crear en masa Asignar/Reasignar Desasignar Cancelar ☐ Mostrar los artículos futuros Borrar filtro **Ver matriz** Imprimir Refrescar Cerrar

Select Location Filter Clear Location Filter

Drag a column header here to group by that column

Envejecimiento	ID	Ubicación	Ocupado	Trabajo solicitado	Departamento	Asignado a	Inspección del trabajo de	Ingresado por	Último completado
OK	5944	Alluva	Away	HVAC INSP - Mth	ingeniería	[None]	[None]	Tree, Denise	27/07/2023
OK	5946	Comodidades	Away	HVAC INSP - Mth	ingeniería	[None]	[None]	Tree, Denise	10/06/2023
OK	5947	#pg-3PH06	Away	HVAC INSP - Mth	ingeniería	[None]	[None]	Tree, Denise	16/03/2023
OK	5948	Torre 2	Away	HVAC INSP - Mth	ingeniería	[None]	[None]	Tree, Denise	27/06/2023
OK	5949	#pg-3PH03	Away	HVAC INSP - Mth	ingeniería	[None]	[None]	Tree, Denise	16/03/2023

Paso 2: La Matriz muestra una vista completa de la Inspección para todas las ubicaciones. Marque la casilla **Mostrar Última Fecha de Finalización** para ver la última fecha en que se completó la inspección en cada ubicación.

Página de bienvenida Trabajo de inspección activo-Engineering Inspección Matriz - HVAC INSP - MTH

☒ Mostrar última fecha de finalización ☐ Show Inactive (Haga doble clic en los elementos rojos y amarillos para ver la orden de trabajo) Imprimir Refrescar Cerrar

#PG-32205 Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	#PG-32206 Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	#PG-32208 Completado por última vez el 03/05/2023	#PG-3PH02 Completado por última vez el 05/06/2023
#PG-3PH03 Completado por última vez el 16/03/2023	#PG-3PH05 Completado por última vez el 28/07/2023Puntuación 85.71 %	#PG-3PH06 Completado por última vez el 16/03/2023	#PG-3PH08 Completado por última vez el 14/03/2023
Alluva Completado por última vez el 27/07/2023Puntuación 85.71 %	Amenities Completado por última vez el 10/06/2023	Boardroom & Business Center Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	Evapco Cooling Tower - 2 Completado por última vez el 15/06/2023
Fire Control Room Completado por última vez el 16/03/2023	Fitness Center Completado por última vez el 28/06/2023	Lobby / Back of House Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	Main Electrical Room Completado por última vez el 16/03/2023
Master Building Completado por última vez el 14/03/2023	Tower 1 Completado por última vez el 27/07/2023Puntuación 85.71 %	Tower 2 Completado por última vez el 27/06/2023	Tower 3 Completado por última vez el 02/06/2023
Tower 3, FI 02 / Mezzanine, Gym Completado por última vez el 23/02/2023Puntuación 100.00 %	Training Room Completado por última vez el 03/05/2023		

Paso 3: Los colores le brindan información adicional. La **Clave de Color** y el porcentaje de la tasa de finalización se encuentran en la parte inferior de la página.

Página de bienvenida Trabajo de inspección activo-Engineering Inspección Matriz - HVAC INSP - MTH

☒ Mostrar última fecha de finalización ☐ Show Inactive (Haga doble clic en los elementos rojos y amarillos para ver la orden de trabajo) Imprimir Refrescar Cerrar

#PG-32205 Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	#PG-32206 Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	#PG-32208 Completado por última vez el 03/05/2023	#PG-3PH02 Completado por última vez el 05/06/2023
#PG-3PH03 Completado por última vez el 16/03/2023	#PG-3PH05 Completado por última vez el 28/07/2023Puntuación 85.71 %	#PG-3PH06 Completado por última vez el 16/03/2023	#PG-3PH08 Completado por última vez el 14/03/2023
Alluva Completado por última vez el 27/07/2023Puntuación 85.71 %	Amenities Completado por última vez el 10/06/2023	Boardroom & Business Center Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	Evapco Cooling Tower - 2 Completado por última vez el 15/06/2023
Fire Control Room Completado por última vez el 16/03/2023	Fitness Center Completado por última vez el 28/06/2023	Lobby / Back of House Completado por última vez el 02/08/2023Puntuación 100.00 %	Main Electrical Room Completado por última vez el 16/03/2023
Master Building Completado por última vez el 14/03/2023	Tower 1 Completado por última vez el 27/07/2023Puntuación 85.71 %	Tower 2 Completado por última vez el 27/06/2023	Tower 3 Completado por última vez el 02/06/2023
Tower 3, FI 02 / Mezzanine, Gym Completado por última vez el 23/02/2023Puntuación 100.00 %	Training Room Completado por última vez el 03/05/2023		

Artículos 22 5 (23 %) Completa (verde y azul) 0 (0.00 %) Superseded (Blue) 17 (77 %) Incompleta (amarillo y rojo) 0 (0 %) Fracasado y no planeado (naranja)


VERDE – Inspección completada durante este periodo (TRIMESTRAL/ANNUAL/MES etc.).

AMARILLO – Inspección completada en el último período pero aún no ha sido completada este período.


ROJO – Inspección no completada durante al menos los dos últimos períodos.

ANARANJADO – Indica que una ubicación está fuera de servicio o no disponible.

Paso 4: Para imprimir la Matriz, haga clic en el botón Imprimir en la esquina derecha. La Vista Previa de Impresión se abrirá en una nueva ventana.

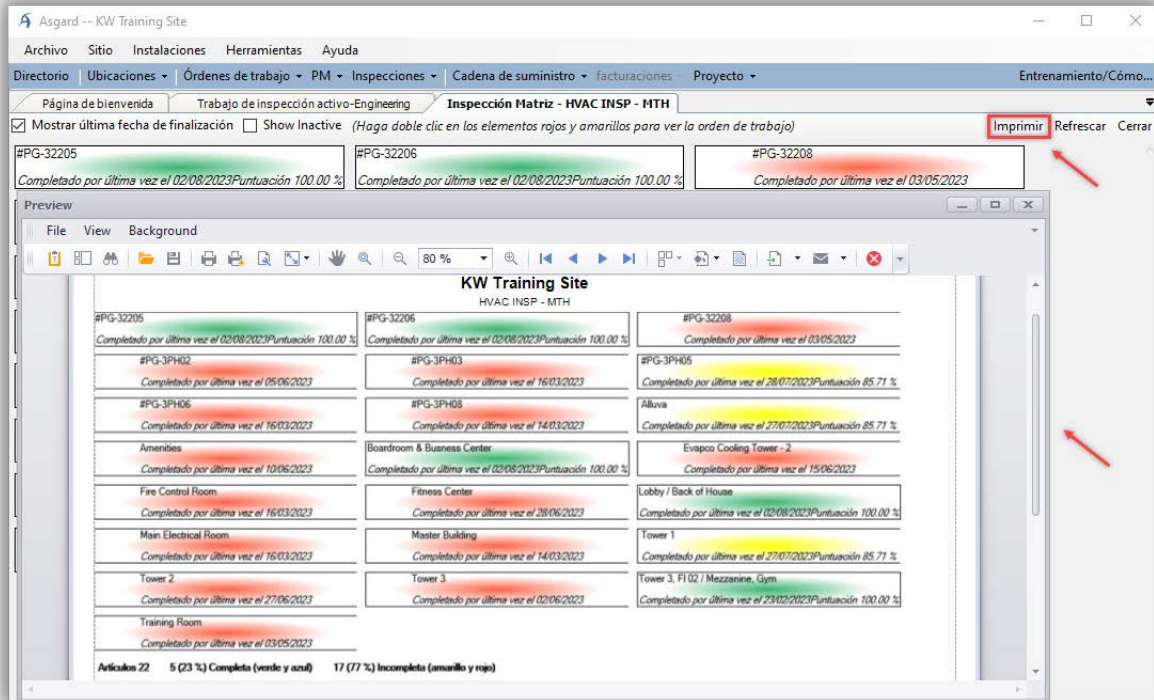

Paso 5: Puede ver y asignar inspecciones incompletas desde la Matriz. Haga doble clic en una ubicación amarilla o roja para abrir la Inspección.

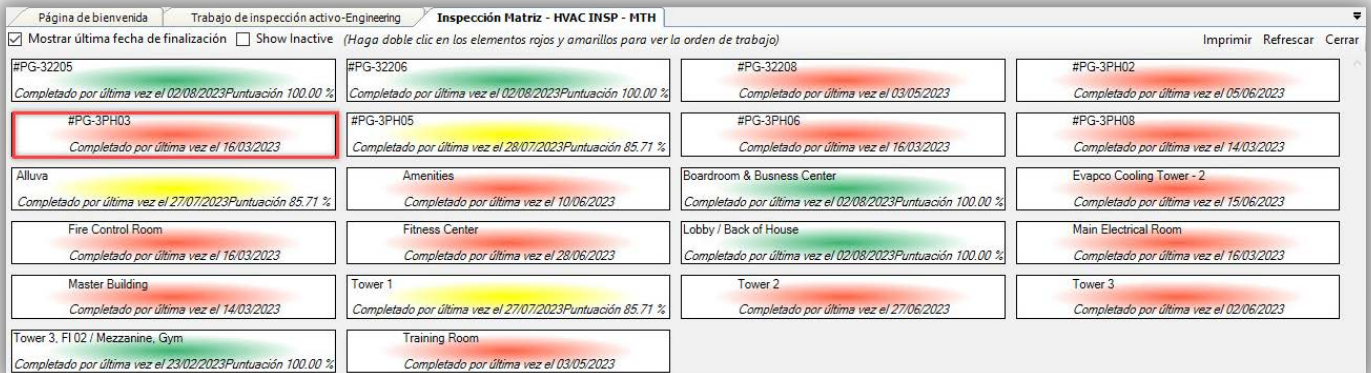

Use el espacio Cesionario en el lado derecho de la pantalla para asignar la Inspección.

